


NYTE 3D

NYTE3D Model

Gebrauchs- anweisung

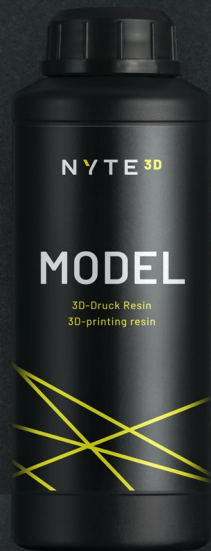

Allgemeine Hinweise

Indikation

NYTE3D Model ist ein lichthärtendes Resin für den 3D-Druck von dentalen oder kieferorthopädischen Modellen mittels der 3D-Druck-Technologien DLP oder MSLA | LCD. NYTE3D Model kann in 3D-Druckern mit 385 nm oder 405 nm Wellenlänge verwendet werden.

Kontraindikation

Bei dem Material NYTE3D Model handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Es ist ausschließlich für den 3D-Druck von Modellen geeignet. NYTE3D haftet nicht für Schäden, welche durch eine fehlerhafte Anwendung des Resins hervorgerufen werden.

Lagerung

Das Material ist in einem dicht verschlossenen Behälter, an einem lichtgeschützten Ort, bei 18°C bis 28°C zu lagern. Die Flüssigkeit sowie der Behälter sollten nicht dem Sonnenlicht und nur kurz dem Tageslicht ausgesetzt werden, da sonst eine vorzeitige Aushärtung stattfinden kann.

Entsorgung

Die Entsorgung von flüssigem, in Isopropanol gebundenem oder teilweise ausgehärtetem Material ist gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen und internationalen Vorschriften durchzuführen.

Mögliche Gefahren

Beachten Sie bei der Nutzung von NYTE3D Model das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, H315 Verursacht Hautreizungen, H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H318 Verursacht schwere Augenschäden, H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten, P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, P280 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen, P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen, P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen, P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

Chargennummer | Haltbarkeitsdatum

Diese Angaben finden Sie auf der Verpackung. Sollten Sie ein Produkt beanstanden wollen, so geben Sie bitte immer die Chargennummer des Produktes an. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.

Anwendungshinweise



Vorbereitung

- ✓ Beim Ver-/Bearbeiten empfehlen wir das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Schutzbrille).
- ✓ Stellen Sie sicher, dass sich der 3D-Drucker in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und sich keine Verunreinigungen auf der Bauplattform, der Materialwanne oder der Belichtungseinheit befinden. Beachten Sie die jeweiligen Gebrauchsanweisungen zu dem verwendeten 3D-Drucker.
- ✓ Schütteln Sie die verschlossene Resinflasche vor Gebrauch ordentlich (mindestens 2 Minuten) oder lassen Sie das NYTE3D Model von einem Taumelrollenmischer durchmischen.
- ✓ Gießen Sie das NYTE3D Model anschließend vorsichtig in die Materialwanne des 3D-Druckers.
- ✓ Sollte sich noch NYTE3D Model in der Materialwanne befinden, sollten Sie dieses mindestens 2 Minuten sorgfältig mit einem geeigneten Kunststoff- oder Silikonspatel durchmischen. Dabei ist darauf zu achten, dass kein Material über den Wannenrand läuft.
- ✓ Verarbeitungstemperatur: 18°C bis 28°C.
- ✓ Von einer Erwärmung des Materials durch den 3D-Drucker wird abgeraten.

3D-Druck

- ✓ Die optionalen Schichtstärken von NYTE3D Model betragen 0,025 mm bis 0,15 mm (empfohlene Schichtstärke: 0,05 mm).
- ✓ Wählen Sie die produktspezifischen Parametereinstellungen für NYTE3D Model für Ihren Druckprozess aus.
- ✓ Lassen Sie die gedruckten Objekte nach dem Ende des 3D-Druckprozesses für 5 Minuten zum Abtropfen an der Bauplattform in Ihrem 3D-Drucker hängen.
- ✓ Schaben Sie das gedruckte Objekt anschließend mit einem geeigneten Werkzeug von der Bauplattform.
- ✓ Achten Sie darauf, dass die gedruckten Objekte vor der Nachbearbeitung keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.

2

Reinigung

- ✓ Reinigen Sie die gedruckten Objekte mit Isopropanol (mind. 90 %) in einem dafür geeigneten Behälter. (Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Entsorgungsempfehlung des Isopropanol-Herstellers.)
- ✓ Setzen Sie die gedruckten Objekte nicht länger als 4 bis 5 Minuten dem Isopropanol aus.

Trocknung


- ✓ Trocknen Sie die Modelle vorsichtig mit geringer Druckluft oder lassen Sie die Modelle mindestens 7 Minuten an der Luft trocknen.

Nachbelichtung (zwingend erforderlich)

- ✓ **Otoflash G171:** 2 x 400 Blitze
- ✓ **Rapidshape RS cure:** 120 Sekunden | 100% Leistung | geringe Wellenlänge
- ✓ **Handelsübliche Cure- and Wash-Anlagen:** 2 x 6 Minuten

Sie haben Feedback zu unserem Material?

Gestalten Sie die Materialien von NYTE3D aktiv mit. Mit Ihrem Feedback helfen Sie uns, Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern.

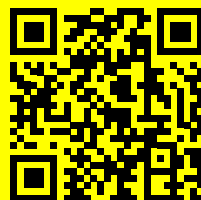

NYTE 3D

NYTE3D GmbH

Blumlage 20

29221 Celle

I (05141) 966969-0

M info@nyte3d.de

**Sie haben Interesse an
weiteren Materialien?
Lassen Sie sich überzeugen!**

www.nyte3d.de